



CERTIFICACIÓN



El Presente reporte de verificación de vehículo fue realizado en las instalaciones de CERTIAUTO, 10 Av. 29-89 Zona 5, Ciudad de Guatemala. CERTIAUTO no se responsabiliza: A) Por el uso que el tenedor del presente reporte haga de él; B) De la negociación que se lleve a cabo del vehículo objeto de esta inspección; C) De cualquier falla mecánica del vehículo al momento de ser evaluado y estar dentro y/o fuera de nuestras instalaciones; y D) Del uso y desgaste del vehículo antes y después de la inspección. La veracidad de la información contenida en el presente reporte queda circunscrita al momento en que se realiza la verificación del vehículo. Este reporte no es un certificado del vehículo.

Datos Generales:

Solicitado Por:

Compra Segura GT

E-mail:

Teléfono:

Descripción del Vehículo:

Placa:		No. Vin / Chasis:		Motor C.C.:	2000
Marca:	HYUNDAI	No. Motor:		Combustible:	DIESEL
Línea:	TUCSON LX20 2WD	Kilómetros / Millas:	88,533 KILOMETROS	Procedencia:	RODADO
Año:	2010	Tipo Transmisión:	AUTOMATICO	Fecha:	6/5/2026
Color:	GRIS	Cilindros:	4	Inspector:	CARLOS NOJ

AREAS DE INSPECCION

ESTADO GENERAL

AREAS DE INSPECCION

ESTADO GENERAL

	Carrocería	REPINTADO		Partes Internas	BUENO
	Vidrios	BUENO		Indicadores	BUENO
	Limpia parabrisas	BUENO		Niveles	BUENO
	Llantas y Aros	BUENO		Fugas	REGULAR
	Sistema de Iluminación	BUENO		Puntos Adicionales	REGULAR
	Accesorios Eléctricos	BUENO		Parte Inferior de Vehículo	BUENO
	Sistema de Audio	BUENO		Simulador de Manejo	BUENO



Glosario de Términos utilizados:

BUENO : Cuando el componente reúne las características de operación, aspecto o funcionalidad. **REGULAR**: Cuando el estado, aspecto o sistema se encuentra deficiente en operación o incompleto y afecta la estética y/o desempeño del mismo. **MALO**: Cuando presenta daño que afecta el desempeño y/o estética y se considere su reemplazo o reparación. **SATISFACTORIO**: Cuando el componente reúne condiciones de operación que revelan un buen desempeño. **MASILLA**: Se determina la presencia de masilla en la carrocería por medio de un análisis electrónico. **NO APLICA**: Cuando no es una aplicación para el vehículo o no se tuvo acceso. **SEVERO**: Cuando el estado de la parte en mención se encuentra dañada y se considera su reemplazo lo más pronto posible. **LEVE**: Cuando el daño en la pieza no se considera importante ya que no afecta el desempeño del mismo. **PRUEBA DE MANEJO**: Efectuada dentro de las instalaciones de CERTIAUTO.

EXTERIOR

CARROCERIA		ESTADO GENERAL:	
Puertas Izquierdas	REPINTADO	Puertas Derechas	REPINTADO
Loderas	REPINTADO	Faldón Derecho	REPINTADO
Capo	REPINTADO	Techo o Concha	BUENO
Bumpers	REPINTADO	Faldón Izquierdo	BUENO
		Filetes y Molduras	REPINTADO
		Baúl	REPINTADO

Signos de repintado en puertas 4/4, faldon derecho, compuerta, loderas, capo de motor, bumper delantero y trasero. Irregularidades y brisa de pintura en piezas repintadas. Rayones y abollones leves en carrocería general. Bumper delantero con desajuste y sujeto inadecuadamente (tornillos pasados).

VIDRIOS		ESTADO GENERAL:	
Vidrio delantero (Windshield)	BUENO	Polarizado	BUENO
Ventanas derechas	BUENO	Ventanas izquierdas	BUENO
		Vidrio trasero	BUENO

LIMPIA PARABRISAS		ESTADO GENERAL:	
Limpia parabrisas frontal	BUENO	Limpia parabrisas trasero	BUENO
Estado de Plumillas	DESGASTE	Estado de chorritos	BUENO

Plumillas limpiaparabrisas 3/3 con desgaste (cambio recomendado).

LLANTAS Y AROS		ESTADO GENERAL:	
Condición de las llantas	DESGASTE IRREGULAR	Condición de aros	RAYONES
Estado de espárragos y pernos	BUENOS	Condición de platos	BUENOS

Llantas 3/2 de diferente labor (año de fabricación 2021/2024). Llantas traseras presentan desgaste y agrietamiento avanzado. Aros 4/4 con raspones y rayones. Se recomienda verificar apreté de pernos y espárragos de ruedas.

INTERIOR

COMPARTIMIENTO TRASERO Ó BAÚL		ESTADO GENERAL:	
Llanta de repuesto	BUENO	Alfombra y piso	BUENO
Tricket y herramienta *	BUENO	Triangulo o cono	BUENO

* Se refiera a herramientas para el cambio de llanta, se recomienda verificar el funcionamiento del tricket y presión de aire de llanta de repuesto antes de viajar, ya que Certiauto únicamente verifica presencia de las mismas.



SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Luz alta y baja	BUENAS
Luz de reversa	BUENAS
Luces de Frenos	BUENAS
Luces de pivevias	BUENAS
Luces de Emergencia	BUENAS



ESTADO GENERAL: BUENO

Neblineras	BUENAS
Antiniebla	NO APLICA
Luz interna delantera	BUENAS
Luz interna trasera	BUENAS
Luces de vicerias/tapasol	BUENAS



ACCESORIOS ELECTRICOS

Retrovisores Eléctricos	BUENOS
Vidrios Eléctricos	BUENOS
Bloqueo de Vidrios	BUENOS
Asientos Eléctricos	NO APLICA
Cerradura Central	BUENOS



ESTADO GENERAL: BUENO

Bocina / Claxon	BUENOS
Sunroof / techo panorámico	NO APLICA
Sensores de parqueo y cámaras	BUENOS
Acceso Remoto / Alarma	BUENOS
Apertura baúl / tapa gasolina	BUENOS

Verificar instalación de sensores de retroceso (interruptor aparte/diagnóstico recomendado).



SISTEMA DE AUDIO

Radio	BUENO
CD Player *	TIENE



ESTADO GENERAL: BUENO

Entrada Auxiliar / USB *	TIENE
Pantalla	BUENO

Mandos al timon de radio presenta dificultad al accionar (diagnostico recomendado).

*Certiauto únicamente verifica si el radio del vehículo tiene CD player, entrada auxiliar / USB, por lo que se recomienda verificar el funcionamiento. La prueba de audio se efectúa con un nivel bajo de volumen por lo que no revela el estado de los parlantes.



SISTEMA DE VENTILACION

Funcionamiento de A/C	BUENO
Funcionamiento de Calefacción	BUENO
Calefacción de asientos	BUENO



ESTADO GENERAL: BUENO

Estado de Difusores	BUENO
Funcionamiento Selectores	BUENO
Estado de pantalla	BUENO



PARTES INTERNAS (ALFOMBRAS, TAPICERIA, CINTURONES)

Asientos delanteros y traseros	DESGASTE
Alfombra / sobre alfombras	DESGASTE
Tapicería de techo / tapa sol	SUCIA



ESTADO GENERAL: BUENO


Paneles de puertas	RAYONES
Parte superior de tablero	BUENO
Cinturones de seguridad	BUENO

Desgaste en forro de timón, sillones delanteros y traseros. Rayones y desgaste en tapicería general.



INDICADORES

Aspirometro	BUENO
Tacómetro RPM	BUENO
Temperatura	BUENO
Check Engine	BUENO

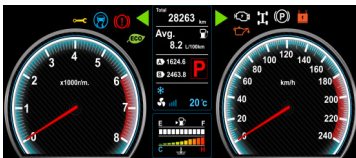

ESTADO GENERAL: **BUENO**

TMPS	BUENO
Antiderrape	BUENO
Bolsas de Aire	BUENO
ABS	BUENO

*CERTIAUTO verifica visualmente que todos los indicadores no presenten signos de haber sido alterados electrónicamente, por lo que si fuera necesario se recomienda un Diagnostico Electrónico para aclarar cualquier anomalía.

ÁREAS MECANICAS DE REVISION



REVISION DE NIVELES

Aceite de Motor	BUENO
Aceite de Caja Automática	REVISAR
Aceite Hidráulico	BUENO



ESTADO GENERAL: **BUENO**

Líquido de Frenos	BUENO
Líquido de Clutch	NO APLICA
Sistema de Enfriamiento	BUENO



FUGAS

Humedad de Aceite	SI
Fugas de Aceite	SI
Fluido Hidráulico	NO
Líquido de Frenos	NO



ESTADO GENERAL: **REGULAR**

Combustible	NO
Líquido Refrigerante	NO
Fuga en sistema de Escape	NO
Fuga en sistema de A/C	NO

Fuga de aceite en tapadera de válvulas, carter y tuberías de lubricación de sistema de turbo (lavar para determinar). Fuga de aceite en transmisión (lavar para determinar).



PUNTOS ADICIONALES

Tapón/tapa de Combustible	BUENO
Líquido de Frenos	100%
Refrigerante ó Agua	REFRIGERANTE



ESTADO GENERAL: **REGULAR**

Estado de Batería:

Prueba de Arranque	OK
Sistema de Carga	13.9V
Vida útil	41%

Batería presenta el 41% de vida útil (cambio recomendado). Líquido de frenos presenta el 100%de humedad (cambio recomendado).



PARTE INFERIOR DEL VEHICULO

Signos de Colisión	NO
Chasis	NO
Puntas/Largueros de Chasis	NO



ESTADO GENERAL: **BUENO**

Parte inferior de Vehículo	NO
Muletas y Barras	NO
Corrosión	NO